



# ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

30 НОЯБРЯ 2015

© Jaguar Land Rover Limited

Все права защищены.

## РАЗДЕЛ:

303-00

## ТЕМА / ПРОБЛЕМА:

Крышка клапана двигателя TDV6 объемом 3,0 л – раскалывание или растрескивание

## ДИАПАЗОН АВТОМОБИЛЕЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ:

МОДЕЛЬ:	ГОД:	ДИАПАЗОН VIN:	ЗАВОД-СБОРЩИК:	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Discovery 4 / LR4 (LA)	2010-2015	508020-765561	Солихалл	Дизельный двигатель TDV6 объемом 3,0 л
Range Rover Sport (LS)	2010-2013	209306-814822	Солихалл	Дизельный двигатель TDV6 объемом 3,0 л
Range Rover (LG)	2013-2015	000012-224410	Солихалл	Дизельный двигатель TDV6 объемом 3,0 л
Range Rover Sport (LW)	2014-2015	000001-525081	Солихалл	Дизельный двигатель TDV6 объемом 3,0 л
Range Rover Sport (LW)	2014-2015	600000-621222	Солихалл	Дизельный двигатель TDV6 объемом 3,0 л

## РЫНКИ СБЫТА:

Только страны, куда поставляются дизельные двигатели

**КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:****СИТУАЦИЯ:**

Клиент может сообщить о снижении характеристик автомобиля.

**Данная версия была издана для внесения изменений в информацию о VIN.**

**ПРИЧИНА:**

Толщина материала и радиус закругления крышки клапана не соответствуют спецификации.

**Предлагаемый код жалобы клиента — МХ2.**

**ДЕЙСТВИЕ:**

В случае обращения клиента с жалобой следуйте указаниям инструкции по обслуживанию, приведенной ниже.

**ТРЕБУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ:**

№ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ	QUANTITY
LR073585	Крышка левого клапана	1
LR074623	Крышка правого клапана	1

**ГАРАНТИЯ:****△ ПРИМЕЧАНИЯ:**

- процедуры ремонта постоянно пересматриваются и временами редактируются, поэтому указанные здесь данные следует считать только приведенными для справки. Для получения последних данных по времени ремонта используйте TOPix.
- Для использования система подачи рекламаций JLR требуются номера дефектных деталей. Жалобы, касающиеся только норм трудозатрат, должны содержать номер дефектной детали с указанием количества, равного нулю.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	№ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ (ЧАСЫ)	ACES КОД СОСТОЯНИЯ	ПРИЧИНА
Discovery 4/LR4 (LA) – правый	12.29.44	7.7	42	LR057379
Discovery 4/LR4 (LA) – левый	12.29.43	8.2	42	LR057379


НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	№ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ (ЧАСЫ)	ACES КОД СОСТОЯНИЯ	ПРИЧИНА
Discovery 4/LR4 (LA) – полный комплект	12.29.42	13.1	42	LR057379
Range Rover Sport (LS) – правый	12.29.44	8	42	LR057379
Range Rover Sport (LS) – левый	12.29.43	7.2	42	LR057379
Range Rover Sport (LS) – полный комплект	12.29.42	12.4	42	LR057379
Range Rover (LG) – правый	12.29.44	5.5	42	LR057379
Range Rover (LG) – левый	12.29.43	7.2	42	LR057379
Range Rover (LG) – полный комплект	12.29.42	9.8	42	LR057379
Range Rover Sport (LW) – правый	12.29.44	5.7	42	LR057379
Range Rover Sport (LW) – левый	12.29.43	7.3	42	LR057379
Range Rover Sport (LW) – полный комплект	12.29.42	10.2	42	LR057379

### △ ПРИМЕЧАНИЕ:

Применяются стандартные гарантийные процедуры.

## РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

1

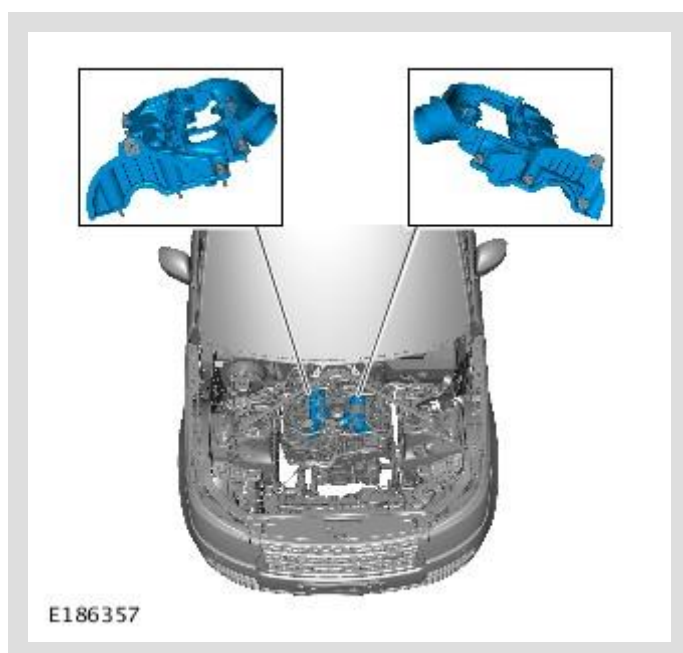

На рисунке показано расположение компонентов.

#### ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ:

- 1 Установите новую крышку левого клапана двигателя (см. TOPix, руководство по ремонту, раздел 303-01 "Двигатель – Дизельный двигатель TDV6 объемом 3,0 л – Крышка левого клапана").
- 2 Установите новую крышку правого клапана двигателя (см. TOPix, руководство по ремонту, раздел 303-01 "Двигатель – Дизельный двигатель TDV6 объемом 3,0 л – Крышка правого клапана").