



LTB00450V6

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

26 НОЯБРЯ 2014

© Jaguar Land Rover Limited

Все права защищены.

ИНФОРМАЦИЯ

Данная редакция заменяет все предыдущие версии документа. Уничтожьте все предыдущие версии документа.

Настоящий документ заменяет Бюллетень технического обслуживания LTB00450v5/2013 от 22 августа 2013; устаревший бюллетень следует уничтожить или отчетливо пометить как недействительный (например, перечеркнув страницу). Используйте только электронную версию данного Бюллетеня технического обслуживания, содержащуюся в TOPix.

РАЗДЕЛ:

303-01A

ТЕМА/ПРОБЛЕМА:

Утечка из переднего сальника коленчатого вала

ДИАПАЗОН АВТОМОБИЛЕЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ:

МОДЕЛЬ:	ГОД:	ДИАПАЗОН VIN:	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Range Rover Sport (LS)	2010-2013	AA212145-DA779910	Дизельный двигатель TDV6 объемом 3,0 л

МОДЕЛЬ:	ГОД:	ДИАПАЗОН VIN:	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Discovery 4 / LR4 (LA)	2010-2012	AA510178-CA647300	Дизельный двигатель TDV6 2.7L/Дизельный двигатель TDV6 объемом 3,0 л

РЫНКИ СБЫТА:

Только страны, куда поставляются дизельные двигатели

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

СИТУАЦИЯ:

Утечка масла по переднему сальнику коленчатого вала.

Данная версия была издана для внесения изменений в инструкции по обслуживанию.

ПРИЧИНА:

При проверке переднего сальника коленчатого вала обнаружено смещение его положения в корпусе масляного насоса. **Предлагаемый код жалобы клиента – MF4.**

ДЕЙСТВИЕ:

В случае обращения клиента с жалобой следуйте указаниям инструкции по обслуживанию, приведенной ниже.

ТРЕБУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ:

№ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО:
1102415	Передний сальник коленчатого вала	1
LR013487	Масляный насос	1

ГАРАНТИЯ:

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Процедуры ремонта постоянно пересматриваются и временами редактируются, поэтому указанные здесь данные следует считать только данными, приведенными для справки. Для получения последних данных по времени ремонта всегда см. TOPix.
- В системе гарантийного обслуживания необходимо использовать номера дефектных деталей. Жалобы, касающиеся только норм трудозатрат, должны содержать номер дефектной детали с указанием количества, равного нулю.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	№ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ	АСЕС КОД СОСТОЯНИЯ	ПРИЧИНА
Discovery 4 – двигатель объемом 2,7 л – насос – масляный – замена	12.60.26	4,3	33	LR007798
Discovery 4 – двигатель объемом 3,0 л – насос – масляный – замена	12.60.26	4,8		
Range Rover Sport – двигатель объемом 3,0 л – насос – масляный – замена	12.60.26	4,8		
Range Rover Sport – двигатель объемом 3,0 л – насос – масляный – замена – с системой Dynamic Response	12.60.26.46	5,6		

ПРИМЕЧАНИЕ:

В системе гарантийного обслуживания необходимо использовать номера дефектных деталей. Жалобы, касающиеся только норм трудозатрат, должны содержать номер дефектной детали с указанием количества, равного нулю.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ:

- ¹ Установите новый масляный насос (см. руководство по ремонту TOPix, раздел 303-01A).